

# 4 FEJL

## VED FORKERT MONTAGE

Disse 4 typiske fejlmonteringer kan forårsage afskallinger og være ødelæggende for dit resultat over tid.



1

### Montering som inddækning omkring dør/vindue

På dette billede er Cedral Lap monteret som inddækning omkring døren. Dette er ikke en godkendt anvendelse og der er ingen ventilationsåbning over døren. Til denne løsning anbefales der i stedet at anvende aluinddækninger.



2

### Vandret underlag

På dette billede er der anvendt et vandret underlag samt vindspærre af banevare. Dette resulterer i, at der ikke bliver skabt den nødvendige ventilation. Det vandrette underlag spærre for ventilationen, der kommer nedefra og op (lodret) og vindspærren buler ud og stopper ventilationen.



3

### Monteret direkte på gavl (gammel konstruktion)

På billedet ovenfor er Cedral Lap monteret direkte på eksisterende gavlbeklædning. Dette er ikke korrekt, da det ikke skaber den nødvendige ventilation. Fibercement skal monteres på lodret lister (22-25mm), så luftcirkulation sikres nedefra og op (skorstenseffekt).



4

### Rækværk uden ventilation og for tæt på terræn

På billedet ovenfor er der lavet et rækværk, som hverken sikrer den nødvendige ventilation i bunden eller i toppen. Der skal være åben foroven og forneden i alle konstruktioner, så luftventilationen kan få fri gennemstrøm. Desuden min. 150 mm fra terræn.